

Codes d'erreur 3C 537-538-540

Appareils concernés

KB195i BZ

Description

Des codes d'erreur 3C 537 – 538 – 540 apparaissent régulièrement sur la chaudière à mazout KB195i-BZ. Il est possible que cela soit lié au bouchon situé dans la partie supérieure de l'échangeur, qui présente parfois des fuites d'eau. Veuillez vérifier attentivement la présence de traces d'eau, car la fuite d'eau peut être sporadique. En cas de fuite au niveau de ce bouchon, l'eau s'écoule dans le ventilateur et l'endommage.

Solution

Depuis la semaine 15 de l'année 2026, un nouveau bouchon avec un joint d'étanchéité adapté est disponible.

Matériel	Numéro d'article
Bouchon + joint d'étanchéité	8755003010

KB195i-25 BZ (8738808125) Samenstelling Ketelblok

Pos.	Omschrijving	Artikelnnummer	toestand	Opmerkingen
41	Lipring DN80	8738901447	●	-
42	Lipring DN125	7736700058	●	-
43	Doorvoertule	87167632660	●	-
44	O-ring voor oliefilter	8738807800	●	-
45	Stop BZ	8755003010	●	-
46	O-ring (5 x)	7099069	●	-