

Foutcodes 3C 537-538-540 bij KB195i BZ

Betrokken toestellen

KB195i BZ

Omschrijving

Regelmatig komen er foutcodes 3C 537 – 538 – 540 voor bij de stookolieketel KB195i-BZ. Mogelijk is dit gelinkt aan de dop in de wisselaar bovenaan die soms water lekt. Gelieve goed te kijken naar watersporen want soms gebeurt de waterlekage maar sporadisch. Bij een lek aan deze dop loopt het water in de ventilator en maakt deze stuk.

Oplossing

Sinds week 15 in 2026 is er een nieuwe dop met aangepaste dichting beschikbaar.

Materiaal	Artikelnummer
dop + dichtingsring	8755003010

KB195i-25 BZ (8738808125) Samenstelling Ketelblok

Pos.	Omschrijving	Artikelnummer	toestand	Opmerkingen
41	Lipring DN80	8738901447	●	-
42	Lipring DN125	7736700058	●	-
43	Doorvoertule	87167632660	●	-
44	O-ring voor oliefilter	8738807800	●	-
45	Stop BZ	8755003010	●	-
46	O-ring (5 x)	7099069	●	-