

Modifications de la position des sondes NTC

Appareils concernés	Numéro d'article
Logatherm WPT100	7738340436
Logatherm WPT150	7738344001


Action de service

Ce document vous informe d'une modification de conception concernant le logement des sondes de température pour les pompes à chaleur pour eau chaude sanitaire (PAC ECS). Ces modifications n'ont aucune incidence sur les performances de l'appareil.

Description

Les logements actuels des sondes de température nécessitent trois doigts de gant différents pour le montage des sondes (T1, T2, T3). Ces trois sondes sont placées dans trois doigts de gant distincts.

Afin d'augmenter l'efficacité de la production, à partir du FD ≥ 479 (novembre 2024), les trois sondes seront installées en un seul groupe dans un seul doigt de gant. Auparavant, ces 3 sondes étaient placées dans 3 logements séparés. Voir l'illustration ci-dessous.

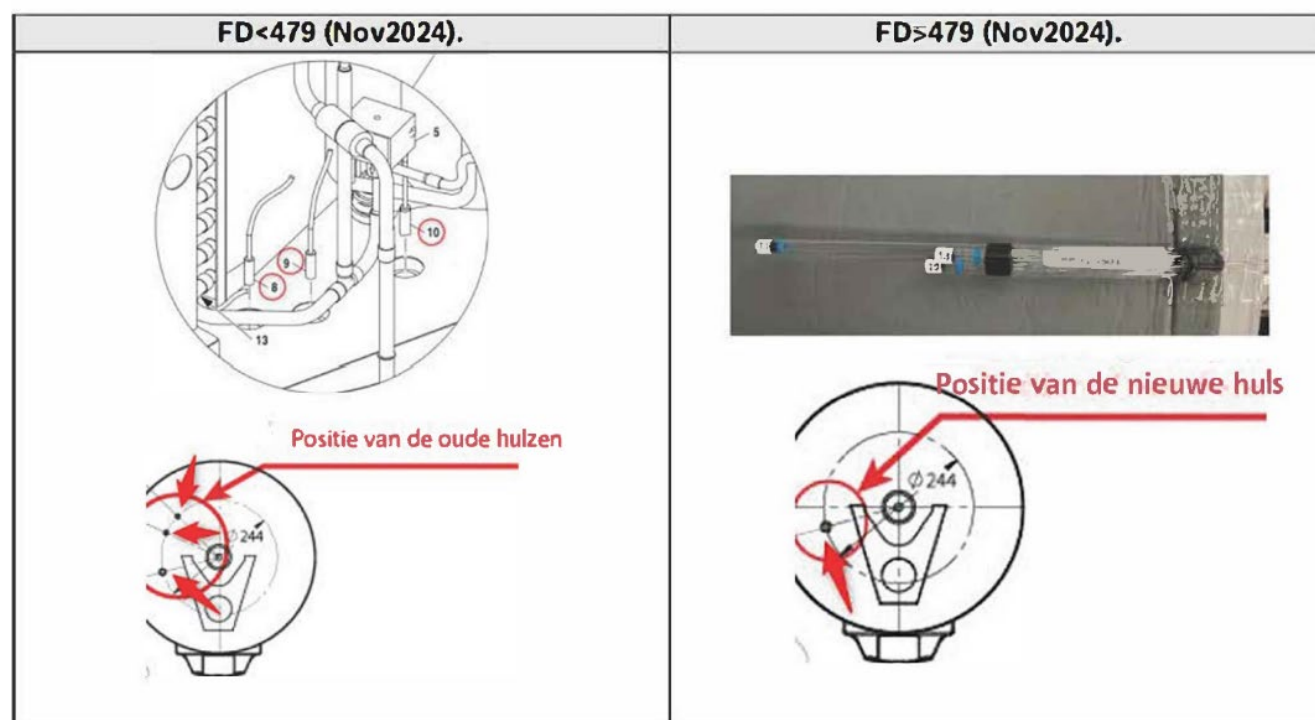

Field Service Update | 18.03.2026

Buderus

Pour les
installateurs

Pièces détachées

Appareils avec FD < 479

Une sonde individuelle peut toujours être utilisée. Les pièces de rechange individuelles restent disponibles.

Appareils avec FD $\geq$ 479

Si l'une de ces sondes est défectueuse, le kit complet du groupe de sondes doit être remplacé, même si une seule des trois sondes est défectueuse.

Nouvelles références de pièces pour le kit de groupe de sondes

HPWH contenu	Nouveau SP pour NTC set	B-Code	F-Code	M-Code
100 L	8-755-002-474	1507	1003	1002
150 L	8-755-002-486	1507	1003	1002



Le maintien du groupe de sondes en tant que kit de pièces de rechange complet est beaucoup plus fiable, car il prévient les problèmes potentiels pouvant résulter d'un montage incorrect de la pièce de rechange si une seule des sondes est remplacée et non l'ensemble du groupe.