

Nouveau filtre pour alarme 5370 et 5362.

Appareils concernés

WSW186 12-16 T180

WSW186 12-16

Action de service : ✓ non

Description de l'action applicable	Sous garantie	Hors garantie
Un défaut est signalé ou un diagnostic a été établi concernant les problèmes spécifiques décrits dans ce document	✓ (G)	✓ (F)
Aucun défaut n'est signalé ou aucun diagnostic n'a été établi concernant les problèmes spécifiques décrits dans ce document	X	X

G = Garantie

F = Facture au client (coûts non-Bosch)

Description

Une **alarme 5370** peut être activée à tort pendant le fonctionnement, mais aussi au repos, à intervalles irréguliers. Normalement, il s'agit d'un message indiquant que la tension du réseau est trop élevée, mais après enquête, il s'avère que la cause principale identifiée est **la résonance dans l'alimentation électrique**. Étant donné que le 5370 est une erreur de blocage, le compresseur s'arrête et doit être réinitialisé manuellement lorsque l'alimentation/la tension entrante est en ordre.

Solution



En cas d'alarme 5370 et 5362, le filtre existant doit être remplacé par le nouveau type.

Ceci concerne les appareils avec < FD 480.

Les appareils à partir du FD 480 sont déjà équipés du nouveau filtre en production.

Les nouveaux et anciens filtres peuvent être identifiés par le numéro de pièce indiqué sur l'étiquette du filtre :

Numéro de pièce indiqué sur l'étiquette du filtre	
Nouveau	Ancien
8750724503	8733710931

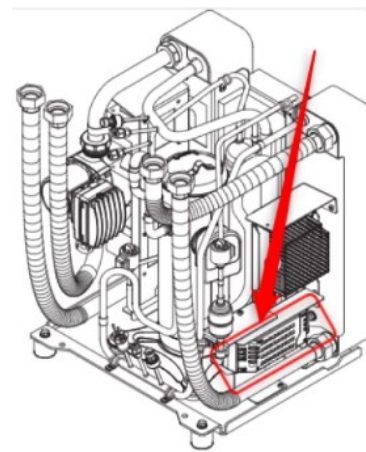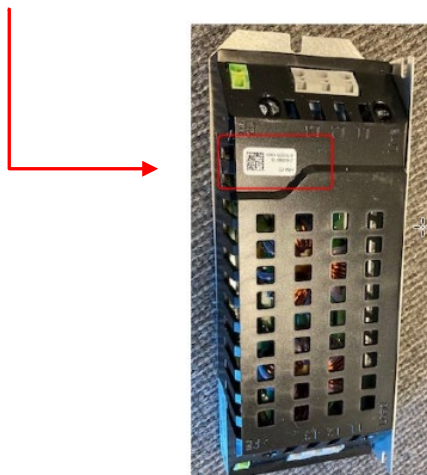

Field Service Update | 03.02.2025

Buderus

Pour les
installateurs

Pièces détachées

Le nouveau filtre a été introduit en tant que pièce le 01.11.2024 et remplace l'ancien filtre.

Numéro d'article du filtre	
Nouveau	Ancien
8-738-216-075	8-738-211-546